

# PROCESSO DI VERNICIATURA DELLE PLASTICHE

PULIZIA

ANTISTATICO

PRIMER

FONDO

BASE

TRASPARENTE

**PLASTICHE NUOVE** In caso di lievi imperfezioni applicare lo stucco per plastiche 1.834.1400

TIPI DI SUPPORTO

ABS / NORYL / PC-PBT / PUR / SMC

PP / TPO / PP-EPDM / PA / LEXAN

1K PUR

PARTI GIÀ PRIMERIZZATE

**1.931.3660**  
Pulitore per Plastiche

Diluire 1:1 con 1.911.9910 e pagliettare con ScotchBrite UltraFine. Risciacquare con abbondante acqua pulita ed asciugare.



Utilizzare 1.931.4501. Nel caso di supporti contaminati utilizzare 1.931.3600.

**1.931.4000**  
Pulitore Antistatico per Plastiche

Applicare abbondantemente e asciugare con panno pulito.



**1.823.1500**  
1K Plastiprimer  
o **1.880.1600**  
1K Plastiprimer Aerosol



Applicare 1-2 mani. Per piccole aree è possibile utilizzare la versione aerosol. Appassimento di 10-15'.

**1.823.1350**  
Promotore d'Adesione  
1K per Plastiche



Applicare 2 mani, con appassimento di 5-10' tra le mani e 60' prima di ricoprirlo.

**1.841.9101/04/06**  
HP MultiPrime



Applicare 1-2 mani. Appassimento da 15' a 5 giorni.

Applicare fondo bagnato su bagnato o secco su secco, opportunamente flessibilizzato a seconda del tipo di plastica.

**AquaMax Extra**  
Base Opaca



**1.360.XXXX**  
Trasparenti MaxMeyer



**UHS Duralit Extra**  
Lucido Diretto



**PLASTICHE DA RIPARARE** In caso di lievi imperfezioni applicare lo stucco per plastiche 1.834.1400

TUTTI I TIPI DI SUPPORTO  
TRANNE 1K PUR  
es. PP / TPO / PP-EPDM / ABS /  
NORYL / PC-PBT / SMC / LEXAN / PA

PLASTICHE SENSIBILI  
1K PUR

**1.931.3660**  
Pulitore per Plastiche

Diluire 1:1 con 1.911.9910 e pagliettare con ScotchBrite UltraFine. Risciacquare con abbondante acqua pulita ed asciugare.



**1.931.4000**  
Pulitore Antistatico per Plastiche

Applicare abbondantemente e asciugare con panno pulito.



**1.823.1500** 1K Plastiprimer  
o **1.880.1600**  
1K Plastiprimer Aerosol

Applicare 1-2 mani. Per piccole aree è possibile utilizzare la versione aerosol. Appassimento di 10-15'.

**1.823.1350**  
Promotore d'Adesione  
1K per Plastiche

Applicare 2 mani, con appassimento di 5-10' tra le mani e 60' prima di ricoprirlo.

Applicare 1-2 mani di fondo secco su secco opportunamente flessibilizzato a seconda del tipo di plastica. Essiccare e carteggiare.

**AquaMax Extra**  
Base Opaca



**1.360.XXXX**  
Trasparenti MaxMeyer



**UHS Duralit Extra**  
Lucido Diretto



I cicli qui consigliati si intendono esclusivamente per l'attività di riparazione in carrozzeria. Fare riferimento alle Schede Tecniche e di Sicurezza per maggiori informazioni sui prodotti.